



令和4年2月25日

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の除去措置の実施について ～関係法令を遵守し、吉野川 加茂第二堤防工事を着実に促進します～

国土交通省徳島河川国道事務所では、未だ堤防の無い「無堤地区」が多く残る吉野川上流区間（池田～岩津）において、吉野川の氾濫による浸水被害を防止するため堤防整備を進めております。

このうち、現在、工事を実施している加茂第二堤防工事（東みよし町）（工事延長約4.5km）の工事現場の一部区画において土壌汚染対策法に定められた土壌含有量基準に適合しない特定有害物質（鉛及びその化合物）が検出され、徳島県の指示を受け、堤防工事に先立って汚染土壌の除去措置を行いますのでお知らせします。

なお、今回検出された特定有害物質（鉛及びその化合物）につきましては、土壌溶出量基準には適合しており、河川や地下水等が汚染される恐れはありません。

今後も本件に限らず、工事現場で発生する様々な課題に対して関係法令等に準拠し適切な措置を講じながら、吉野川の堤防整備の着実な推進に努めて参りますので、引き続き皆様方のご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

〔所在地〕 三好郡東みよし町加茂 2420 番 7 の一部ほか ※詳細は別紙の通り
（吉野川加茂第二堤防工事 工事現場内）

〔検出された基準不適合物質〕 鉛及びその化合物（含有量のみ）
土壌含有量 約 300～4,200mg/kg 〔>基準値 150mg/kg〕
（参考）土壌溶出量 0.001 未満～0.002mg/L 〔<基準値 0.01mg/L〕

〔措置範囲〕 土壌含有量基準に適合しない「鉛及びその化合物」が確認された範囲
面積：約 400m²、深さ：最大約 2m

〔措置内容〕
汚染土壌の掘削による除去（掘削搬出土量：約550m³（予定））及び
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する新しい土への置き換え

※汚染土壌の掘削及び搬出にあたっては、徳島県の指導を受けながら、特定有害物質等の飛散防止等の適切な措置を講じて参ります。

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト【No. 1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】の取組に該当します。

問合せ先

四国地方整備局 徳島河川国道事務所 TEL：088-654-2211（代表）

副所長（河川） 北川 誠純（内線 204）

〇工務第一課長 松本 幸一（内線 311）

〇：主な問合せ先

汚染土壌の除去措置の実施について

■措置を実施する場所



■措置の内容

基準不適合範囲の土壌を掘削除去(深さ:最大約2m程度)し、基準に適合した新しい土に置き換える措置を講じた上で、堤防工事を進めます。

※なお、一部範囲では掘削面が崩壊しないよう土留矢板を施工予定です。

■土壌汚染対策法に基づく措置実施の経緯

令和3年9月30日 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書及び土壌汚染状況調査報告書を徳島県に提出

令和3年11月26日 土壌汚染対策法に基づく要措置区域に指定(徳島県)

令和3年12月23日 徳島県知事より、土壌汚染対策法第7条第1項の規定に基づき、汚染除去等計画を作成・提出について指示

令和4年2月3日 当事務所より徳島県知事宛に汚染除去等計画を提出

令和4年2月下旬 汚染土壌の掘削に向けた準備工事に着手

令和4年3月～ 汚染土壌の掘削及び搬出開始(予定)

※汚染土壌の掘削及び搬出開始から概ね1カ月程度で措置完了予定。

■措置の実施範囲

※三好郡東みよし町加茂2420番7の一部ほか



■特定有害物質(鉛及びその化合物)の含有量

深さ GL(m)	鉛およびその化合物 の含有量(mg/kg)	深さ GL(m)	鉛およびその化合物 の含有量(mg/kg)	深さ GL(m)	鉛およびその化合物 の含有量(mg/kg)	深さ GL(m)	鉛およびその化合物 の含有量(mg/kg)
表層 (0~0.5m)	1,000	表層 (0~0.5m)	310	表層 (0~0.5m)	380	表層 (0~0.5m)	300
-0.55	4,200	-0.55	91	-1	540	-0.55	17
-0.7	2,900	-1.0	15以下	-2	310	-1.0	15以下
-0.8	400	-2.0	15以下	-2.1	330	-2.0	15以下
-0.9	30	-3.0	15以下	-2.2	72	-3.0	15以下
-1.0	15以下	-4.0	15以下	-2.3	15以下	-4.0	15以下
-2.0	15以下	-5.0	15以下	-2.4	15以下	-5.0	15以下
-3.0	15以下			-2.5	15以下		
-4.0	15以下			-3.0	15以下		
-5.0	15以下			-4.0	15以下		
				-5.0	15以下		

掘削深度0.6m

掘削深度0.9m

掘削深度2.2m


掘削深度0.6m

試料採取位置(基準不適合)

試料採取位置(基準適合)

[参考]吉野川 加茂第二堤防工事(東みよし町)の進捗状況

加茂第二箇所 L=4,500m

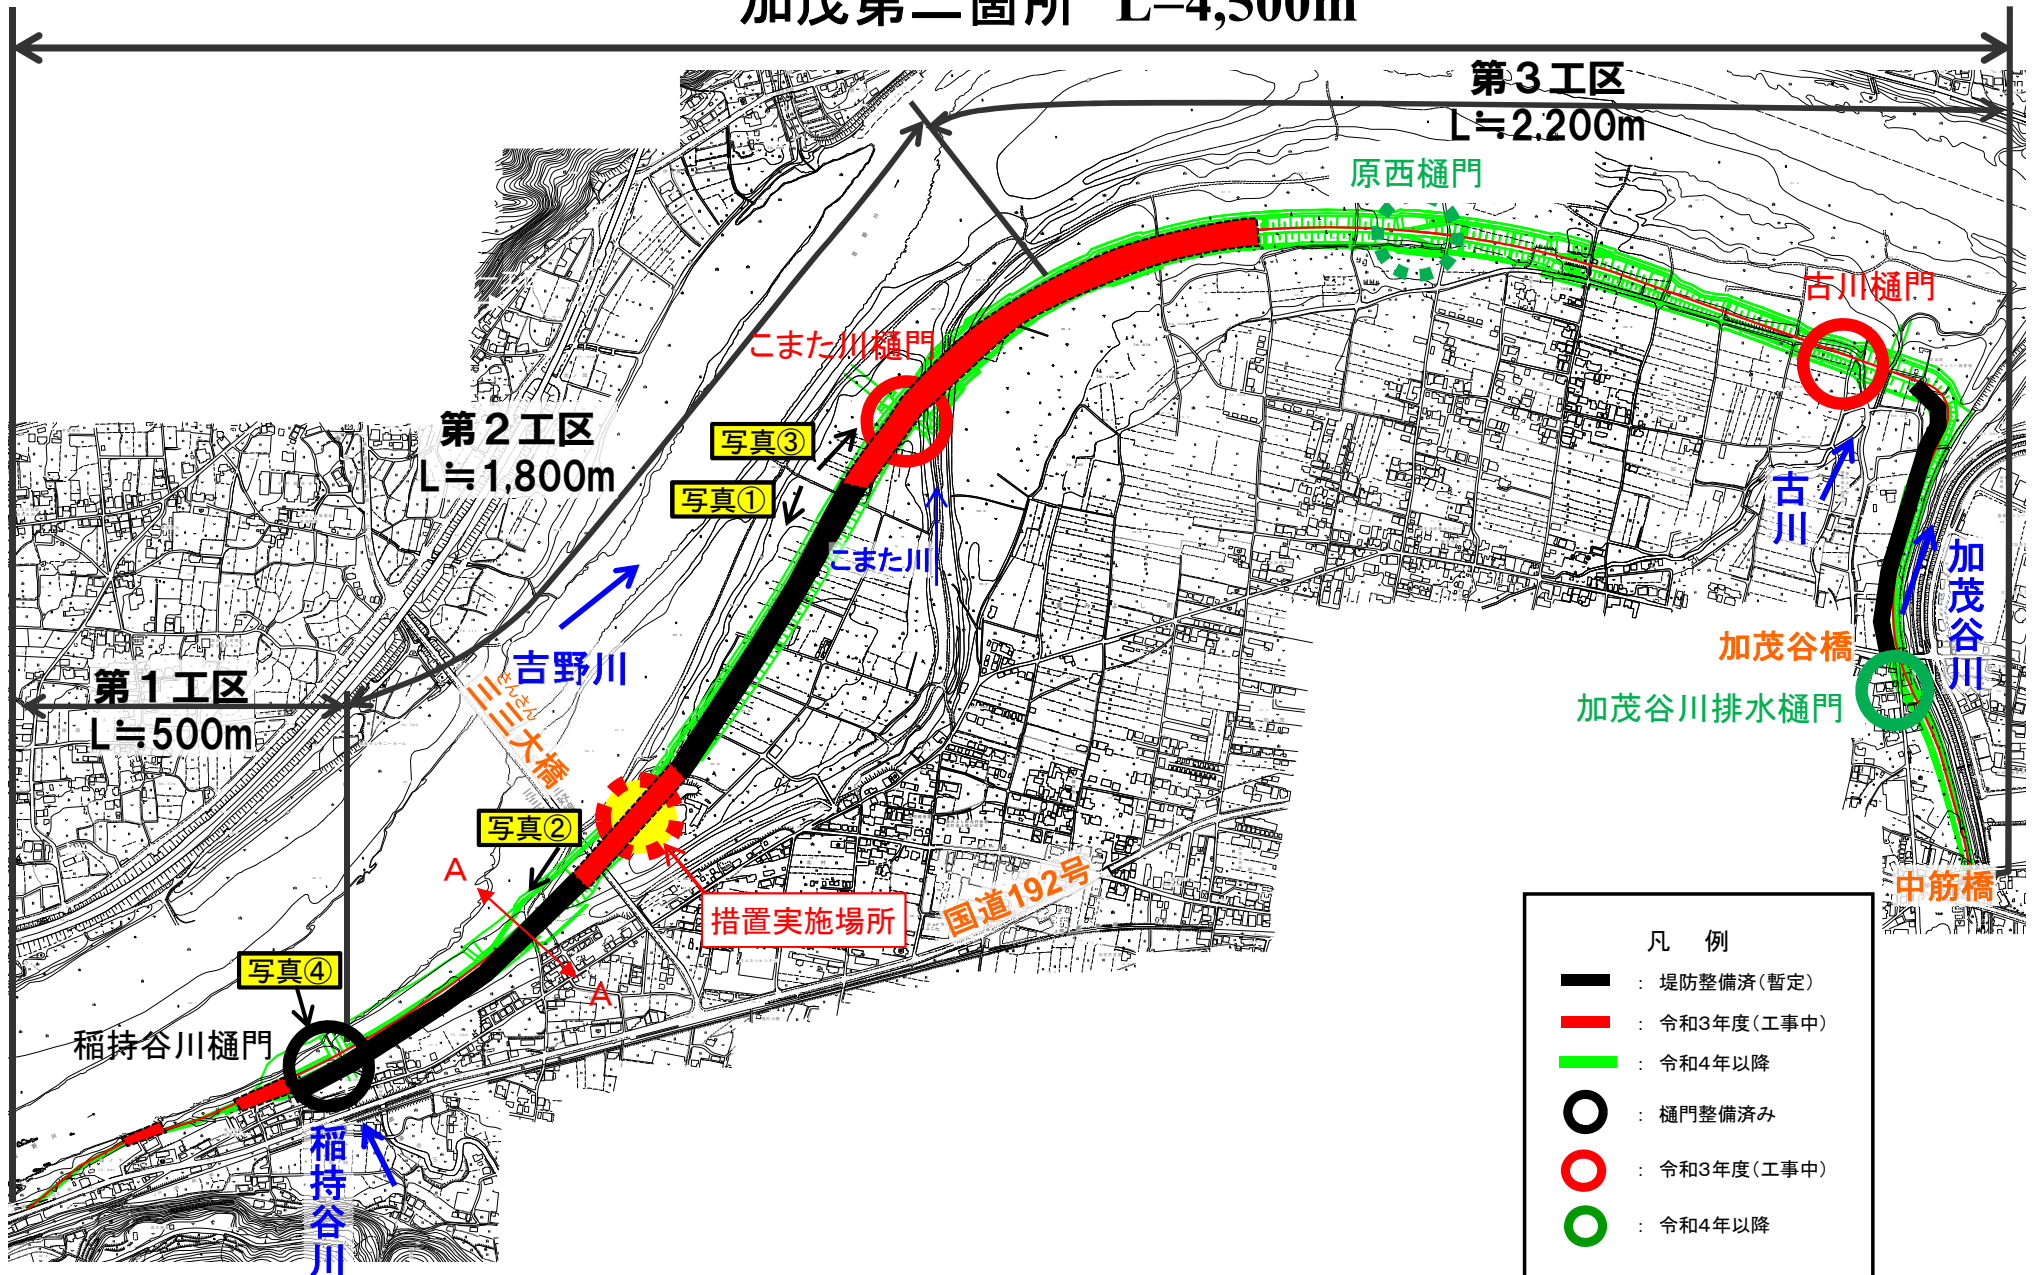

[参考]吉野川 加茂第二堤防工事(東みよし町)の進捗状況

①築堤(三三大橋より下流)



②築堤(三三大橋より上流)



③築堤(こまた川樋門付近)



④稲持谷川樋門(本体完成)

