

土器川水系 河川整備計画(案)

治水対策案・環境対策案について



四国地方整備局

目 次

流域の概要	1
流域の概要（治水事業の沿革、洪水の概要）	2
【治水】 課題の整理、原因分析	3
【環境】 課題の整理、原因分析	5
【治水】 政策目標の明確化	8
【環境】 政策目標の明確化	9
【治水・環境】 政策目標（位置図）	10
【治水：下流部】治水対策案の検討	11
【治水：掘込河道部】治水対策案の検討	16
【治水：上流部 - 2 (大川頭首工)】治水対策案の検討	20
【治水：上流部 - 1 (河床低下区間)】治水対策案の検討	21
【環境：河川環境（自然）】環境対策案の検討	22
【環境：水環境】環境対策案の検討	24
【環境：河川利用】環境対策案の検討	24


土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

流域の概要

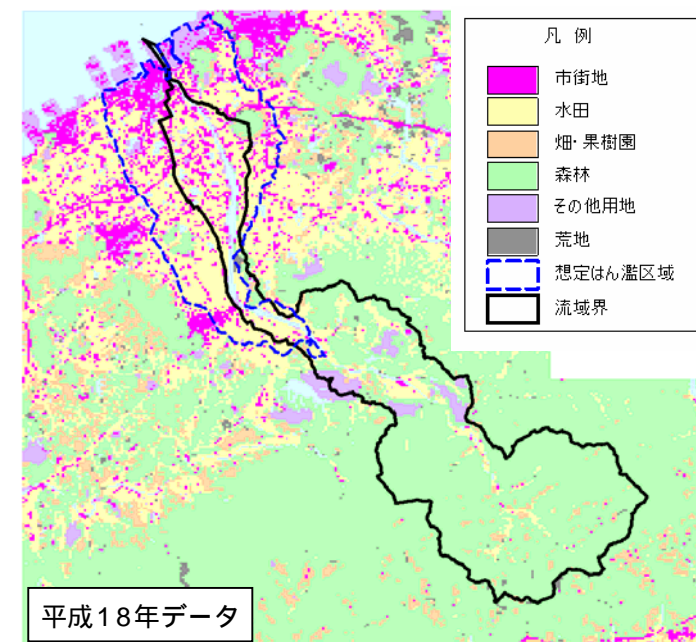

出典：国土数値情報のメッシュデータを集計して作成
土器川流域・想定氾濫区域の土地利用状況

土器川水系河川整備基本方針（平成19年8月策定）

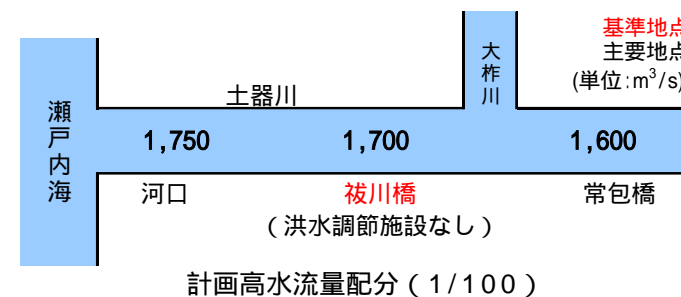

流域面積	127km ²
幹川流路延長	33km

流域内人口	約 4.7万人
想定はん濫区域内人口	約 12.5万人

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

流域の概要（治水事業の沿革、洪水の概要）

< 治水事業等の沿革 >

大正11年に土器川改修期成同盟会が結成され、改修着手の要望が高まり、香川県による土器川改修に着手されるも、戦時下に入り、工事中断のやむなきに至る

< 戦後 >

昭和25年から香川県による中小河川改修事業に着手

昭和43年4月に一級水系指定

昭和44年に「**工事実施基本計画**」が策定され、直轄改修事業に着手（国による改修）

流域の発展（瀬戸大橋開通等）

平成2年度に「工事実施基本計画」を**改定**し、治水安全度を引き上げた

平成9年 河川法改定

平成19年8月に「**土器川水系河川整備基本方針**」を策定

< 主な洪水 >

大正元年9月洪水

大正7年9月洪水
大正11年7月洪水

昭和24年7月洪水

昭和50年8月洪水
戦後第2位の流量を記録

平成2年9月洪水
戦後第3位の流量を記録

平成16年10月洪水
戦後最大の流量を記録

< 主な被害状況 >

至る箇所でも堤防が決壊し、死者を伴う甚大な被害が発生した洪水として記録が残る。（既往最大洪水と推定）

昭和50年8月の台風6号による洪水



旧乙井橋流出
（11.6k付近）




堤防決壊寸前【水防活動状況】
（左岸7.6k付近）

平成2年9月の台風19号による洪水
下流部でHWL相当まで水位が上昇
野津床止の護床工被災（河床の大規模洗掘が発生）
常包付近で溢水氾濫による浸水発生

平成16年10月の台風23号による洪水



HWL相当まで水位上昇
（1.6k付近）

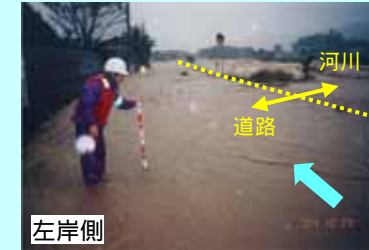

溢水氾濫状況（左岸18.4k付近）
【S50洪水、H2洪水でも発生】

【未だ治水安全度は十分ではない】

当面の具体的な整備内容

段階的な河川整備の推進が必要

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理、原因分析（土器川：国管理区間）



下流部【課題】

下流部は資産集積地区にあって、流下能力不足により中流部に比べ**相対的に治水安全度が低い**
（H16.10洪水でHWL付近まで水位が上昇した）
左岸1.6k付近は急な湾曲の外岸のため、**堤脚部の局所洗掘が洪水のたびに進行し、堤防が危険な状態**にある
下流部の左右岸堤防は、一部区間で**必要な堤防断面が不足**している



【原因分析】

下流部は、中流部に比べ川幅が狭い。川幅が狭い上、河道が急激な湾曲線形のため、左岸偏流と高流速発生要因となっている。

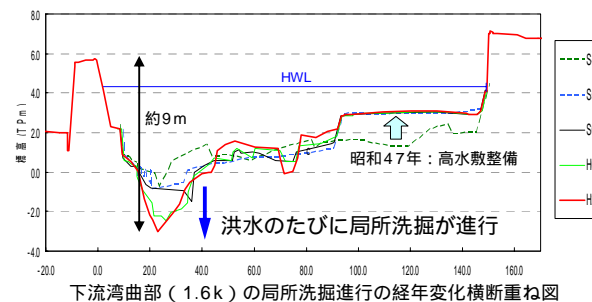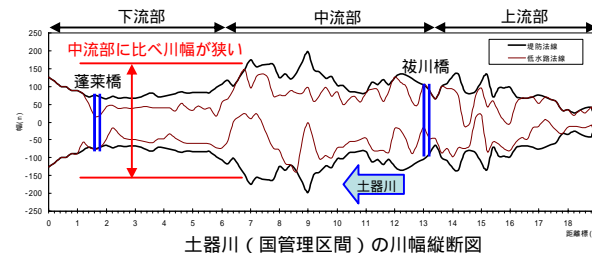


上流部-1【課題】

洪水のたびに**河床低下が下流部へ拡大進行**し、水衝部の洗掘により**堤防が危険な状況**にある

【原因分析】

床止の護床工被災による河床低下により、風化した岩が河床に露出これ以降、洪水のたびに、風化岩が露出した河床の洗掘が拡大進行

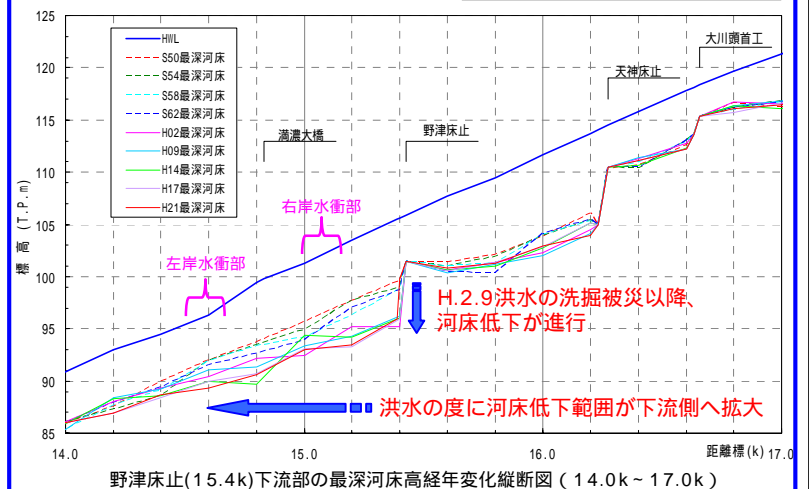

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理、原因分析（土器川：国管理区間）

上流部-2【課題】

流下能力不足により、**相対的に治水安全度が低い**
右岸堤防は**必要な堤防断面が不足**している

【原因分析】

大川頭首工(香川県管理)は固定堰で、洪水流下に必要な河積を著しく阻害している



大川頭首工の河積阻害状況


掘込河道部【課題】

流下能力不足により、**相対的に治水安全度が低い**




【原因分析】

川幅が著しく狭いととも、河道内樹木が洪水流下に必要な河積を阻害している
既設固定堰箇所の河積が不足している

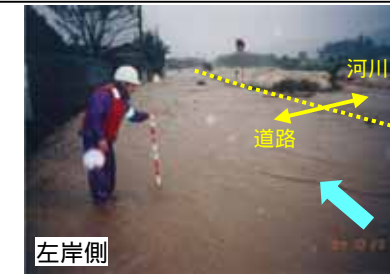

平成16年10月洪水での浸水状況

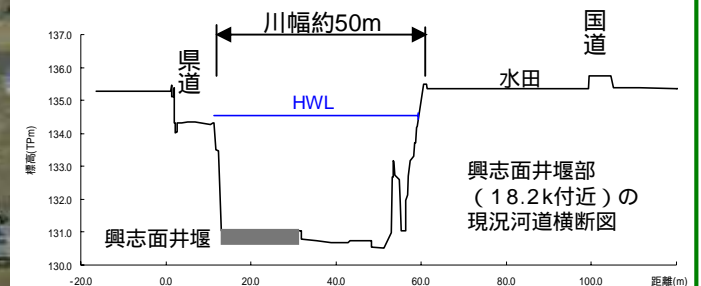

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理、原因分析（土器川：国管理区間）

【河川環境（自然）】

下流部汽水域【現状】

感潮区間で河口から約1.4km区間の河床には干潟が広がり、干潟・汽水域特有の種が多数確認されている。

自生するヨシ原周辺の移行帯は、生物にとって多様性に富む貴重な生息、生育、繁殖環境となっている。




干潟～ヨシ原の移行帯

上流・掘込河道部【現状】

岩河床と既設固定堰の湛水域により常時維持される水域と河岸の河畔林が一体となった良好な河川環境を形成している。

多様な動植物の生息、生育、繁殖の場となっており、重要種も多く確認されている。

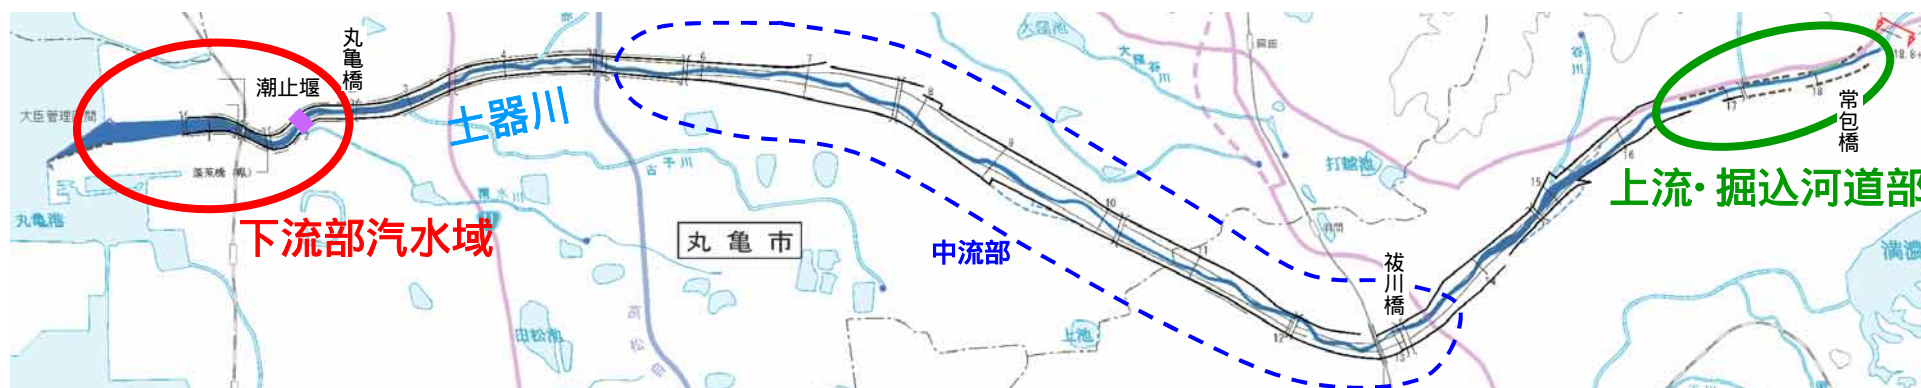

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理、原因分析（土器川：国管理区間）

【河川環境（自然）】

中流部【現状と課題】

流水が伏流して瀬切れが頻発し、広いレキ河原が拡がり、カワラハハコやイヌハギ等のレキ河原固有種を主体とした生息空間となっている。

レキ河原に点在する数少ない溜まり(淵)は貴重な水辺空間となっている。水量が少ないため、水生生物にとって必ずしも良好な生息空間ではないが、イトモロコ、モノアラガイなどの重要種の生息が確認されている。


＜課題＞・平常時から水量が少なく水温や水質の変動が大きいため、イトモロコやモノアラガイなどの水生生物の生息・繁殖について厳しい河川環境となっている。




レキ河原と点在する水辺空間

【原因分析】


古くからの水利慣行の取水の上、河川水が伏流する。

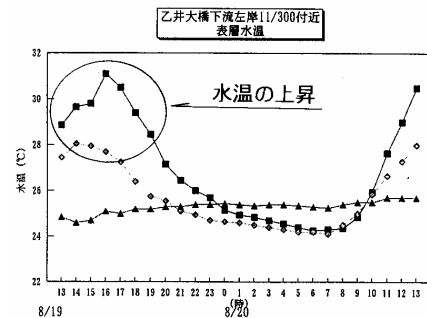


溜まりの水温変化（2日間）

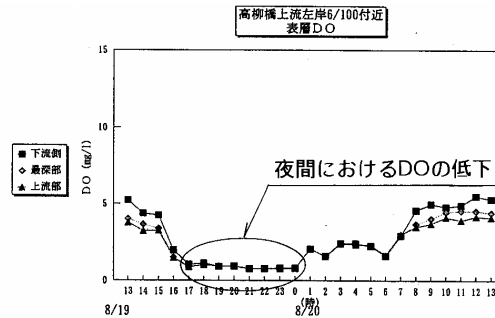

溜まりの水質(DO)変化（2日間）

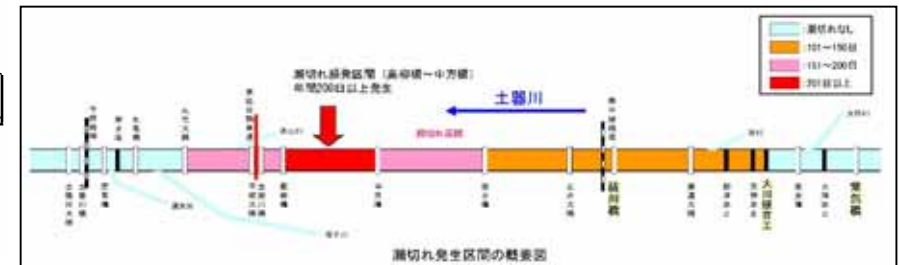

瀬切れ発生区間の概要図

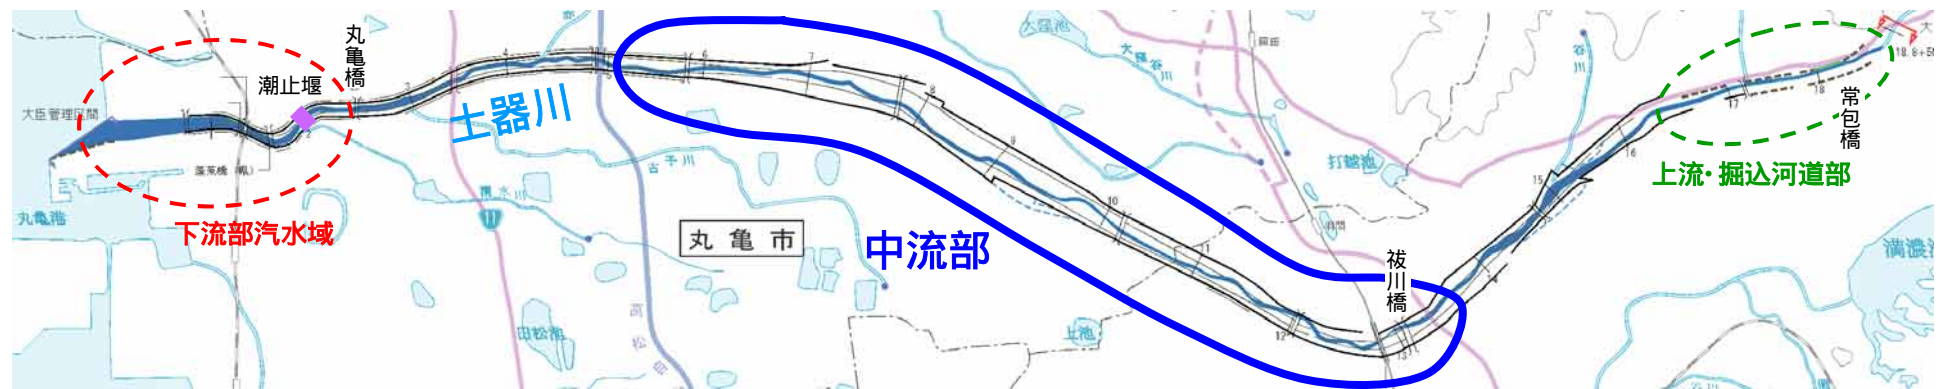

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理、原因分析（土器川：国管理区間）

【水環境】

下流部【現状と課題】

古子川浄化施設で水質浄化を行っている。


<課題>

- ・都市部における水質が**環境基準を満足していない**。
（丸亀橋地点：環境基準河川A類型）



【原因分析】

本川の水量が少ない上、生活排水が支川から流入している。

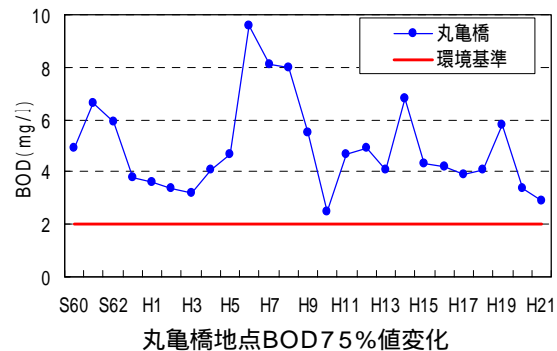

【河川利用（親水）】

全域（国管理区間）【現状】

河川敷には、河川利用施設（公園、運動場）が多数整備され、花火大会等のイベントやソフトボール等のスポーツ大会の会場としても利用されている。
大規模自転車道は、河川敷の各施設の縦断ネットワークを形成し、散策やジョギングなどの多くの利用がみられる。
閉鎖後の旧霞堤の空間には、歴史的な治水・利水史跡を活かした親水公園を整備しており、瀬切れの頻発する河川での自然観察や環境学習の場として多くの人に利用されている。



土器川生物公園



児童らの課外授業での利用




土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

政策目標の明確化（土器川：国管理区間）


【現況の治水上の課題】

- 上流部では、戦後最大流量規模(H16.10洪水)に対して、大川頭首工箇所、掘込河道箇所では流下能力が不足(戦後最大規模相当の洪水が3回発生し、いずれもHWL超過の溢水は氾濫による浸水発生)
また、洗掘による河床低下が洪水のたびに進行している区間があり、水衝部の堤防が危険な状態
- 下流部では、資産集積地区であるが治水安全度が、中流部に比べ相対的に低い(下流部の川幅が中流部に比べ狭い)
また、局所洗掘が洪水のたびに進行し、堤防が危険な状態

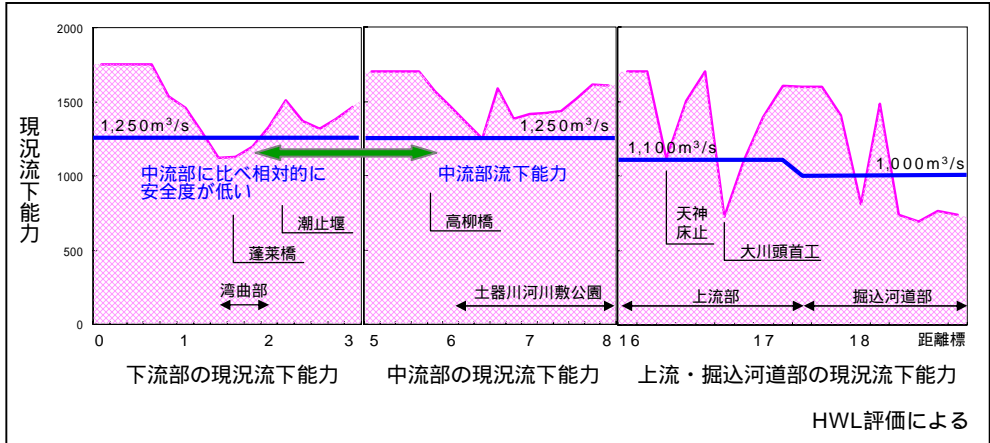

【達成すべき政策目標】

- 治水安全度の上下流バランスの確保による洪水の安全な流下
- 戦後最大規模流量を安全に流下

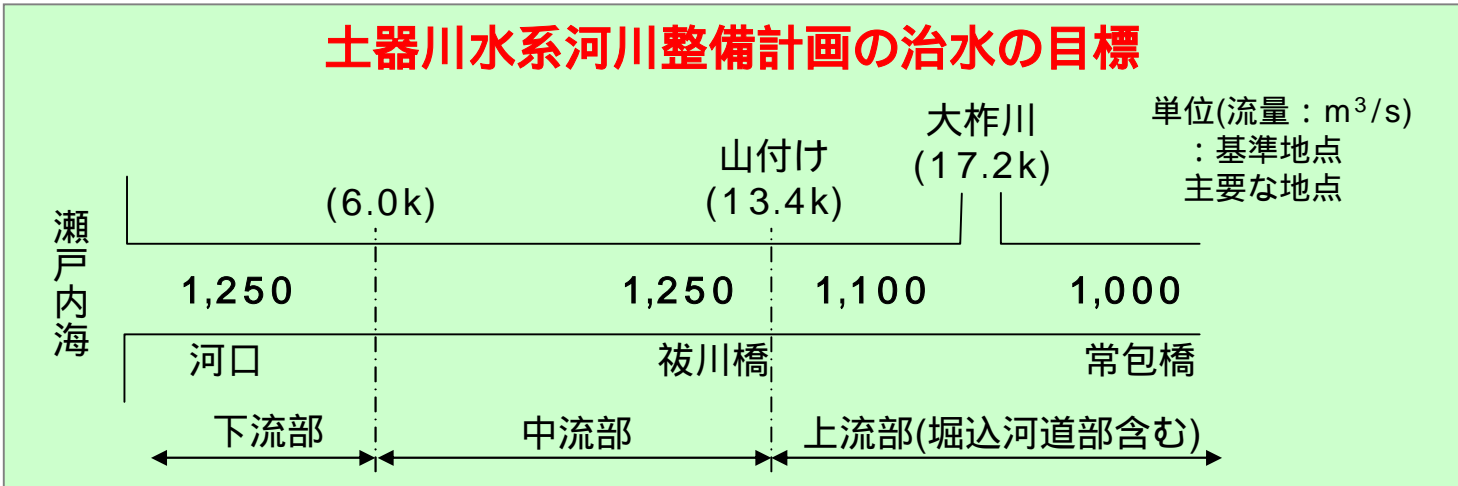

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

政策目標の明確化（土器川：国管理区間）

【環境関連の現状と課題】

■ 河川環境（自然）・・・・・・・・動植物の生息、生育、繁殖環境

- 下流部汽水域：良好な河川環境の場合（干潟、ヨシ原）の保全、改修による影響は最小限とし早期回復に配慮
- 中流部：平常時から水量が少なく水温や水質の変動が大きいいため、イトモロコやモノアラガイなどの水生生物の生息・繁殖について厳しい河川環境となっている＜課題＞
- 掘込河道部：良好な河川環境を形成する常時水域の保全、水域と陸域をつなぐ河畔林の保全、改修影響は最小限とし早期回復に配慮

■ 水環境・・・・・・・・水質

- 下流部：都市部における水質が環境基準を満足していない＜課題＞

■ 河川利用（親水）・・・・・・・・親水

- 全域（国管理区間）：更なる河川利用の促進、治水・利水・環境・防災等への関心向上

【環境関連の政策目標】

- 河川環境（自然）：現状の河川環境の保全
- 水環境：水質の改善
- 河川利用（親水）：更なる河川利用の促進（土器川への関心向上）

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

政策目標（土器川：国管理区間）

< 治水関連の政策目標 >

治水安全度の上下流バランスの確保による洪水の安全な流下

【下流部対策】

流下能力不足による治水安全度が相対的に低いことと堤防断面不足の解消
局所洗掘が進行し堤防が危険な状況の解消

戦後最大規模流量を安全に流下

【上流部-1】

深掘れが進行し堤防が危険な状況の解消

【上流部-2】

既設固定堰により必要な河積が阻害され
流下能力が不足している状況の解消

【掘込河道部】

川幅が著しく狭く、流下能力不足している
状況の解消



< 環境関連の政策目標 >

河川環境(自然)：現状の河川環境の保全

【下流部汽水域】

良好な河川環境の場（干潟、ヨシ原）の保全、改修影響は最小限とし早期回復に配慮

【中流部】

水利用実態および河川と流域をつなぐ水路ネットワークを調査し、水生生物の生態を把握し、今後の対応に反映。

【掘込河道部】

良好な河川環境を形成する常時水域の保全、水域と陸域をつなぐ河畔林の保全、改修影響は最小限とし早期回復に配慮

水環境：水質の改善

【下流部】 水質改善に向けた地域の意識向上・啓発の推進

河川利用(親水)

：更なる河川利用の促進（土器川への関心向上）

【全域】

更なる河川利用の促進、治水・利水・環境・防災等への関心向上


土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理【下流部】


資産が集積する下流部は、流下能力不足により、中流部に比べて相対的に治水安全度が低い。(H16.10洪水でHWL付近まで水位が上昇)
局所洗掘の進行により災害復旧を繰り返し、堤防が危険な状況にある。
一部堤防区間で必要な堤防断面が不足している。



HWL相当まで水位上昇
(1.6k付近)
平成16年10月洪水

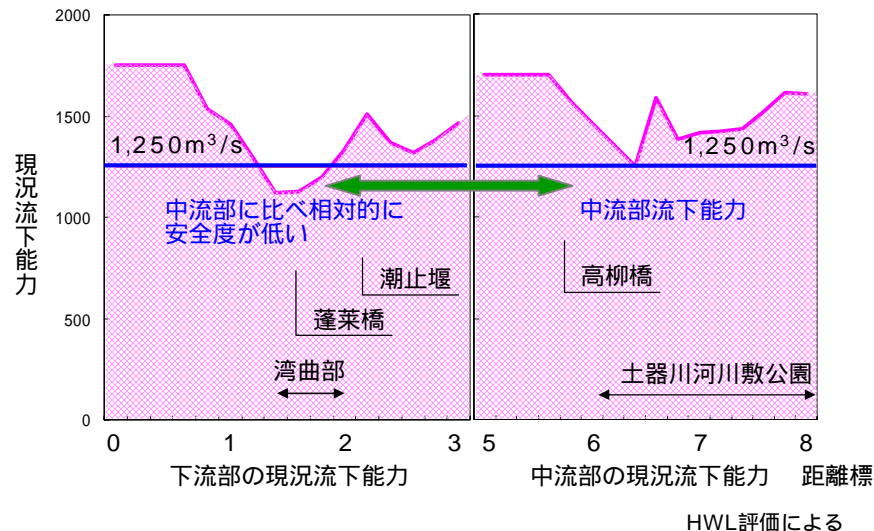

原因分析【下流部】

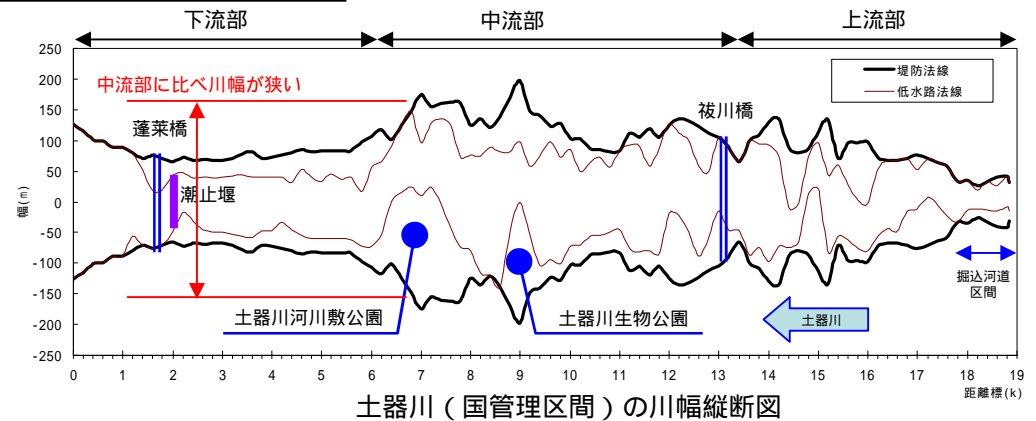


下流部は、中流部に比べ川幅が狭いため、相対的に河積が小さい。
川幅が狭い上、河道が急激な湾曲線形のため、湾曲外岸が慢性的な水衝部となっており、左岸偏流と高流速発生要因となっている。



下流部の河道湾曲状況

整備目標【下流部】： 1,250m³/sを安全に流下させる
局所洗掘の抜本的な対策を図る

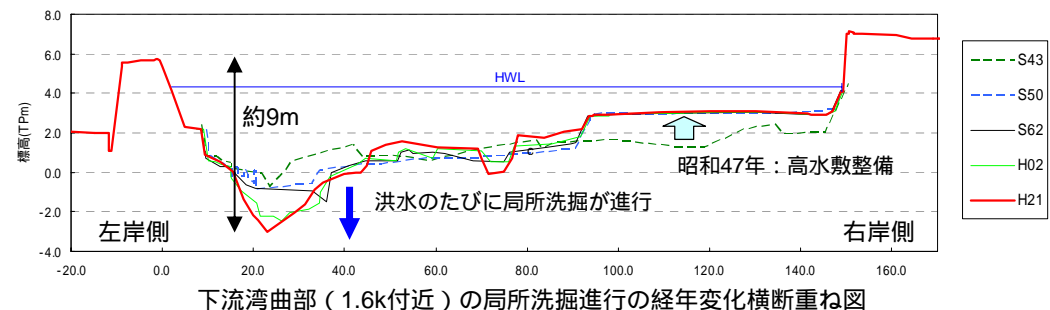

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

概略評価による治水対策案の抽出 【下流部】

【政策目標】
治水安全度の上下流バランスの確保
による洪水の安全な流下


整備目標【下流部】
1,250m³/sを安全に流下させる。
局所洗掘の抜本的な対策を図る

治水対策案

河川整備メニュー (河道改修、施設)

流域対策メニュー (霞堤、輪中堤、水田貯留、各戸貯留浸透施設、森林保全)

【対策案】

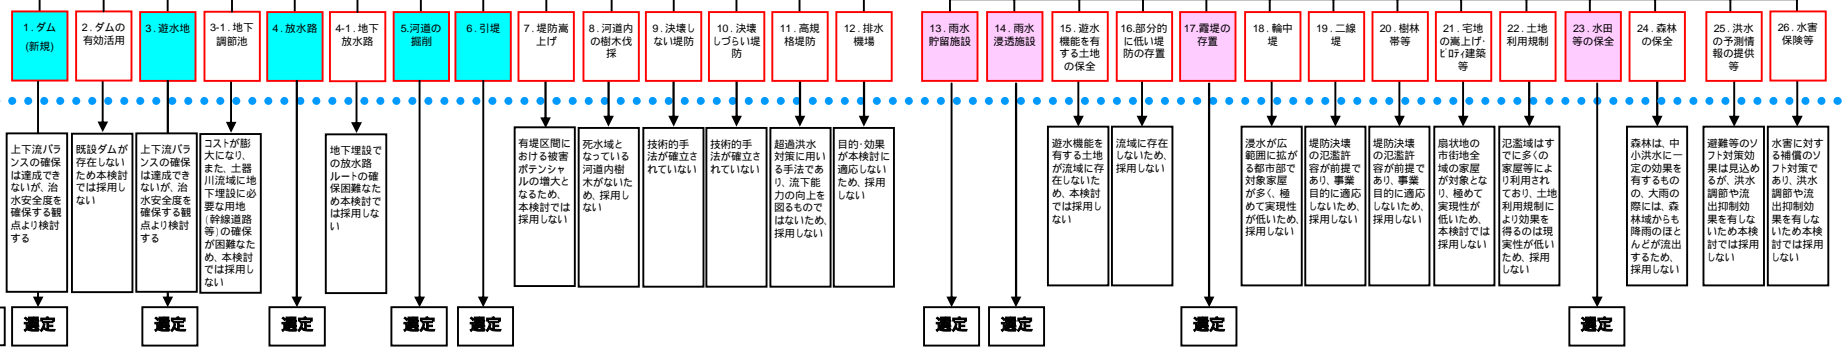

一次選定案の組み合わせによる複数治水対策案の立案

一次選定 対策案	河川整備メニュー (施設)			河川整備メニュー (河道改修)			流域対策メニュー			
	ダム (新規)	遊水地	放水路	ダム + 河床掘削	河床掘削	引堤	雨水貯留施設	雨水浸透施設	霞堤の存置	水田等の保全
選定理由	技術的、立地的条件・社会的条件から、対象ダムを選定	沿川で貯水容量として転用可能な用地を確保	事業目的箇所の上流で分岐し最短ルートで放流できる右岸側の安達川接続ルートを選定	ダム洪水調節不足分を河道で対応するものとし、河床掘削を選定	将来の基本方針河道の整備メニュー内で、整備目標・事業目的を踏まえた対策案の組み合わせを抽出し選定		対象地区が中山間部の狭い低平部であり、対象施設が少なく効果が見込めない。 対象地区が中山間部の狭い低平部の水田面積は直接流出域の面積に比べわずかであり、効果が見込めない。 現存する霞堤はすべて遊水機能を有しておらず、氾濫水を河川に戻す機能のみ有する。			
治水対策案	前の川ダム	遊水地	放水路 (安達川接続ルート)	前の川ダム + 河床掘削	河床掘削	右岸引堤 + 河床掘削 (右岸高水敷掘削)	左岸引堤			

【下流部】の治水対策案検討



各治水対策案の詳細検討
及び総合的な評価により、
整備計画における治水対策
案を選定

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

代替案比較の検討【下流部】

〔政策目標〕
治水安全度の上下流バランスの確保による洪水の安全な下流

整備目標
〔下流部〕
量的：1,250m³/sを安全に流下させる
質的：局所洗掘の抜本的な対策を図る

その他の流域対策

治水対策案		河道掘削		引堤＋河道掘削		引堤		施設対応案						流域対策メニュー
		案：河床掘削 (局所洗掘対策：河床全面根固)		案：右岸引堤＋河床掘削		案：左岸引堤 (局所洗掘対策：河床全面根固)		案：前の川ダム(新規) ＋河床掘削		案：前の川ダム(新規)		案：遊水地		
評価軸	安全度 〔量的〕	目標達成可否	量的：目標達成	量的：目標達成	量的：目標達成	量的：目標達成	量的：上下流バランスは改善されないが治水安全度は向上	量的：調節効果不足 (別途、河道改修必要)	量的：上下流バランスは改善されないが治水安全度は向上(分流量調節の精度確保)	量的：目標達成 (分流量調節の精度確保)				
		目標超過時状態	堤防決壊の恐れあり	堤防決壊の恐れあり	堤防決壊の恐れあり	堤防決壊の恐れあり	ダム容量/バンク 堤防決壊の恐れあり	×	遊水地容量/バンク 堤防決壊の恐れあり	堤防決壊の恐れあり				
		段階的安全度確保	早期達成	比較的早期達成	達成遅い	達成遅い	達成遅い	×	達成遅い	達成遅い				
		整備効果範囲	当該事業箇所	当該事業箇所	当該事業箇所	当該事業箇所	ダム下流全区間	×	遊水地下流全区間	放水路下流全区間				
安全度 〔質的〕	目標達成可否	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：目標達成 (右岸引堤による要因は正効果)	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり	質的：河床全面根固めて対応 ただし、複数回の災害復旧実績あり				
	目標超過時状態	×	堤防決壊の恐れあり	堤防決壊の恐れあり	×	堤防決壊の恐れあり	×	堤防決壊の恐れあり	×	堤防決壊の恐れあり				
	段階的安全度確保	早期達成 (ただし、実績から災害復旧の繰り返し実施の可能性があり非効率)	比較的早期達成	早期達成 (ただし、実績から災害復旧の繰り返し実施の可能性があり非効率)	早期達成 (ただし、実績から災害復旧の繰り返し実施の可能性があり非効率)	早期達成 (ただし、実績から災害復旧の繰り返し実施の可能性があり非効率)	×	早期達成 (ただし、実績から災害復旧の繰り返し実施の可能性があり非効率)	×	早期達成 (ただし、実績から災害復旧の繰り返し実施の可能性があり非効率)				
	整備効果範囲	左岸局所洗掘箇所	左岸局所洗掘箇所	左岸局所洗掘箇所	左岸局所洗掘箇所	左岸局所洗掘箇所	×	左岸局所洗掘箇所	×	左岸局所洗掘箇所				
コスト	建設費用	約40億円	約70億円	約130億円	約430億円	約400億円	約160億円 (局所洗掘対策費含む)	約350億円 (局所洗掘対策費含む)						
	維持管理費	必要に応じて維持費削減が必要 根固の災害復旧の発生が懸念	河床安定傾向を維持と予測	×	ダム維持管理費 河床掘削規模が小規模(安定傾向と予測)	×	ダム維持管理費	×	排水ポンプ維持費 堆砂撤去費	×	放水路の除草・樹木伐採費	×	局所洗掘対策費が必要	
	その他費用	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	なし	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)	将来に局所洗掘対策の根固撤去費(約10億円)が必要(手戻り事業費)				
	コスト合計	約50億円	約70億円	約140億円	約440億円	約400億円	約170億円	約350億円						
実現性	地権者協力見通し	-	家屋移転：小規模	家屋移転：大規模	水没家屋：小規模 当該ダム休止実績から調整困難	水没家屋：小規模 当該ダム休止実績から調整困難	遊水地予定地所有者との調整	家屋移転：大規模						
	関係者調整見通し	漁業権者との調整	改築機梁：3機(構造令違反) 漁業権者との調整	改築機梁：3機(JR含む) 漁業権者との調整	×	×	遊水地予定地の所有者	分断道路多数 丸亀市との調整						
	法制度実現性見通し	-	-	-	×	×	-	-						
	技術的実現性見通し	技術的に可能	技術的に可能	技術的に可能	技術的に可能	技術的に可能	技術的に可能	技術的に可能						
持続性	将来持続可能性	×	基本方針規模対応に向けて、局所洗掘対策の河床全面根固の撤去が手戻りとなる	持続可能 ただし、土砂堆積の監視必要	×	基本方針規模対応に向けて、局所洗掘対策の河床全面根固の撤去が手戻りとなる	持続可能 ただし、堆砂量の監視必要	持続可能 ただし、堆砂量の監視必要	持続可能 ただし、堆砂量の監視必要	持続可能 ただし、堆砂量の監視必要				
	事業地・周辺影響	-	家屋移転小規模で影響は小さい	家屋移転大規模で影響は大きい	当該ダム休止実績あり 再交渉は困難で生活影響：大	当該ダム休止実績あり 再交渉は困難で生活影響：大	-	移転家屋が大規模 地域分断による生活影響：大						
地域社会への影響	地域振興効果	-	-	×	×	×	-	×						
	地域間利害配慮	当該地域が直接の受益を享受	当該地域が直接の受益を享受	当該地域が直接の受益を享受	当該ダム休止実績あり 再交渉は困難と予想	当該ダム休止実績あり 再交渉は困難と予想	受益地と遊水地予定地が離れている	当該地域が直接の受益を享受						
	水環境影響	-	-	-	一時的に滞留するため影響調査必要	一時的に滞留するため影響調査必要	-	平常時の放水路は水量なし						
環境への影響	生物自然環境影響	局所洗掘対策の河床全面根固の敷設による河床固定の環境影響が大きい	干潟・ヨシ原の一部掘削影響あり 維持費削減で影響最小化・早期復元が可能	局所洗掘対策の河床全面根固の敷設による河床固定の環境影響が大きい	×	×	ダムサイトの河川環境の連続性を分断 局所洗掘対策の河床全面根固の敷設による河床固定の環境影響が大きい	×	大規模な山地崩壊は見られないため、大きな影響はないと判断	×	断面河道で平時の流水がないため、親水性は劣る			
	土砂流動影響	×	-	×	×	×	-	-	一時的に滞留するため影響調査必要	×	-			
	景観親水利用影響	-	右岸高水敷が縮小 対岸の公園が代替え施設となる	-	深流景観消失	深流景観消失	-	-	-	-	-			
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本方針完了時の総コスト等	×	基本方針河道事業費(約200億円) ＋手戻り事業費(約40億円)	基本方針河道事業費(約200億円)のみ	×	基本方針河道事業費(約200億円) ＋手戻り事業費(約40億円)	×	基本方針河道事業費(約200億円) ＋手戻り事業費(約40億円)	×	基本方針河道事業費(約200億円) ＋手戻り事業費(約40億円)	×	基本方針河道事業費(約200億円) ＋手戻り事業費(約40億円)		
総合的な評価		×		：選定		×		×		×		×		


対応方針(案)【下流部】

案 による対策が妥当と判断


〔計画概要〕・右岸引堤500m、河床掘削39,000m³、高水敷掘削70,000m³、橋梁架替1橋、移転補償あり

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案


-1 代替案比較の検討【下流部】

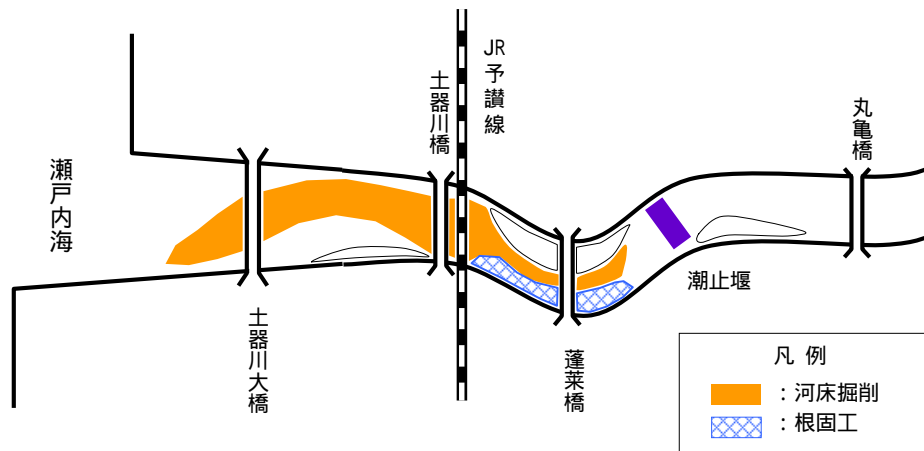


案 : 河床掘削案の概要平面図

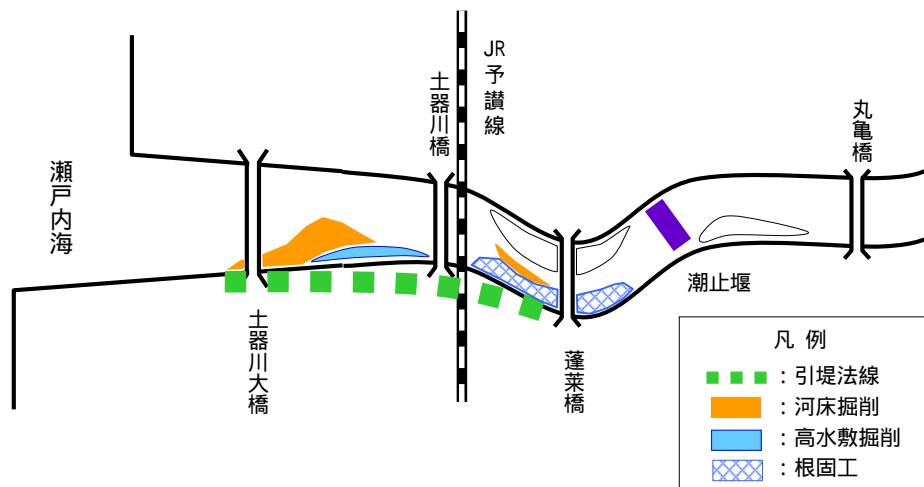

案 : 左岸引堤案の概要平面図

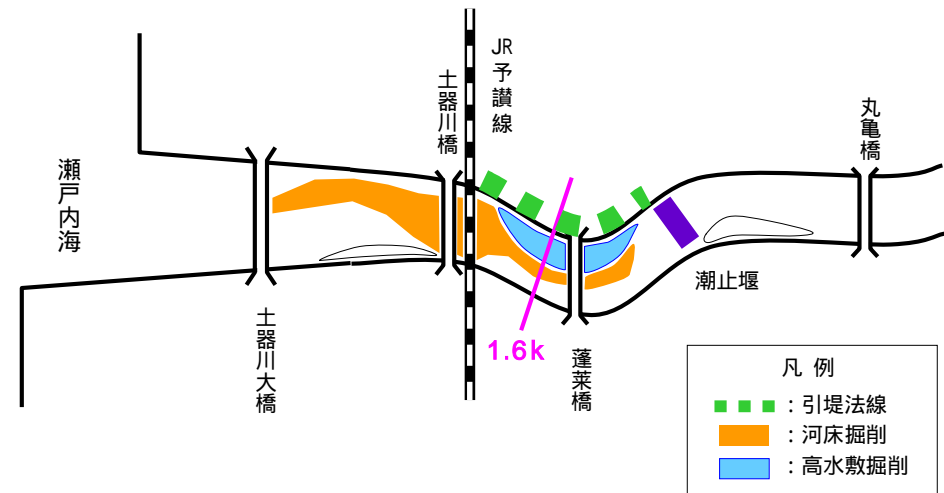

案 : 右岸引堤 + 河床掘削案の概要平面図

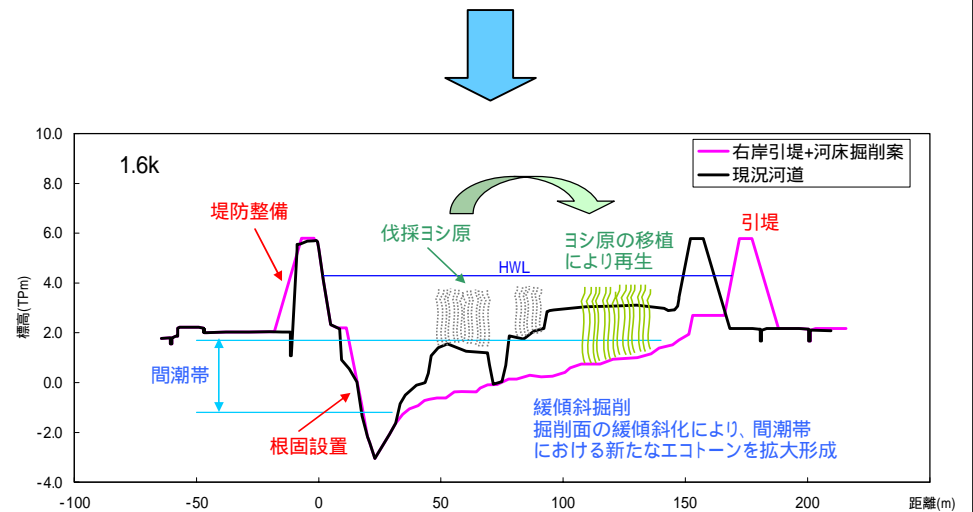


案 : 右岸引堤 + 河床掘削案の横断面図（1.6k）

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

- 2 代替案比較の検討【下流部】


案：前の川ダム案

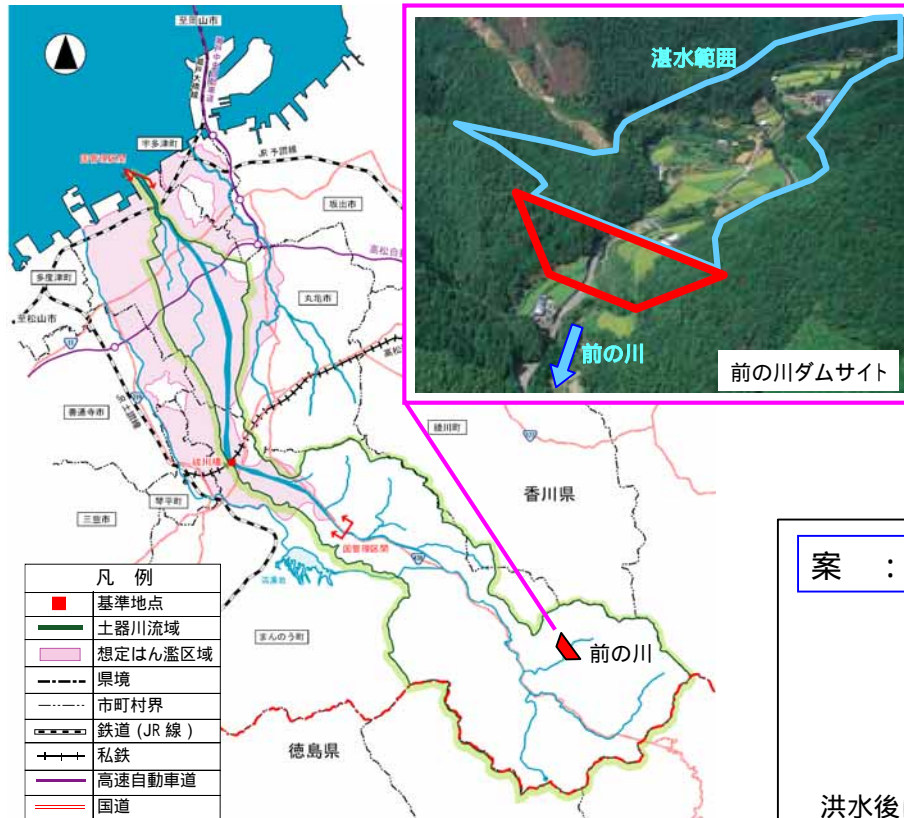


案：前の川ダム + 河床掘削案

前の川ダムの洪水調節不足分の流量を河道で分担し、河床掘削で対応する。

案：放水路案

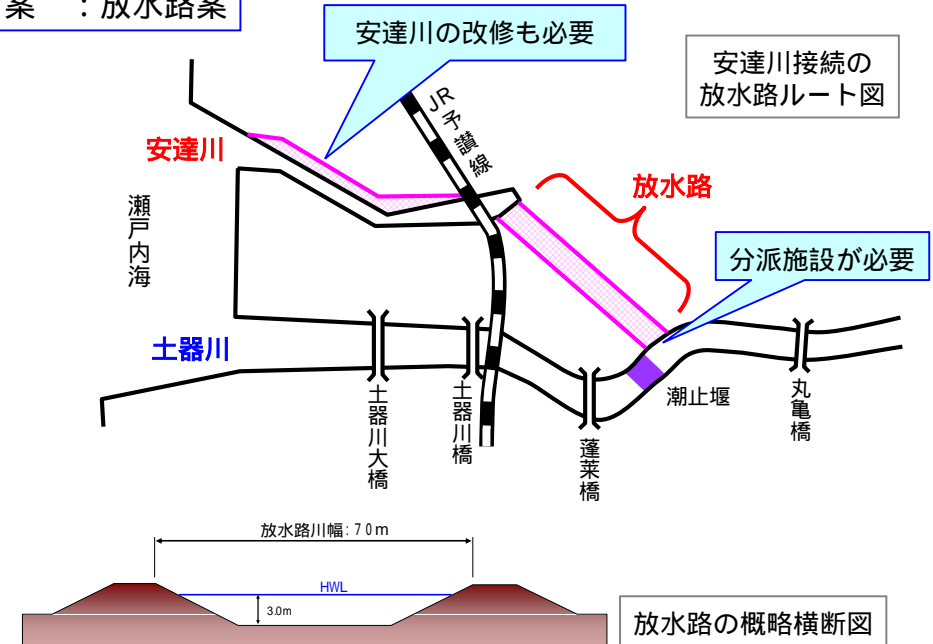


案：遊水地概要図

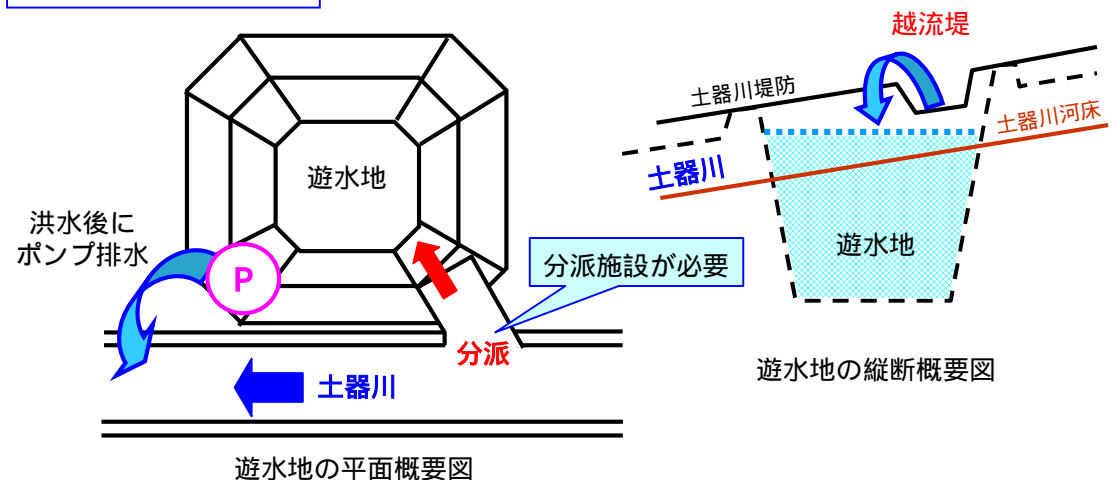

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理【掘込河道部】

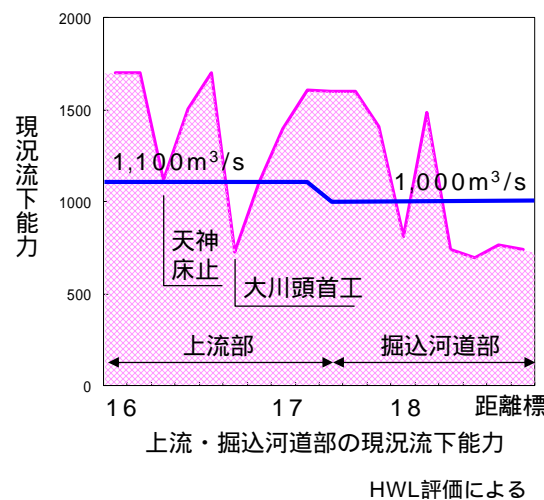

流下能力不足により、相対的に治水安全度が低い。

過去の主要な洪水では、溢水はん濫による浸水が繰り返し発生している。
(住民が自主避難)

川幅が狭く急勾配を流れる洪水は、激しく波打つ激流となって流下するため、右岸側の河岸沿いの家屋が危険な状況となる。

現在も、古くからの水利慣行が維持され、水利用形態の変更は困難である。

左岸側



平成16年10月洪水での浸水状況

対岸(右岸側)の沿川家屋



平成16年10月洪水での洪水流下状況


原因分析【掘込河道部】

川幅が著しく狭いとともに、河道内樹木が洪水流下に必要な河積を阻害している。既設固定堰箇所の河積が不足している。

樹木が河積を阻害



おごしめいぜき 興志面井堰から下流を望む

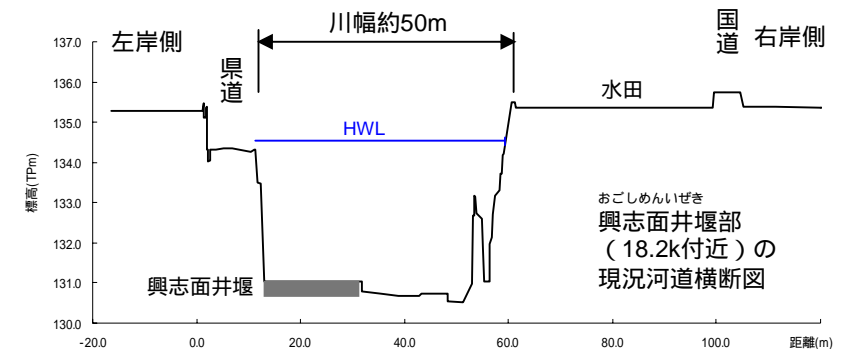

整備目標【掘込河道部】

: 1,000m³/sを安全に流下させる

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

代替案比較の検討【掘込河道部】

治水対策案		【政策目標】 戦後最大規模流量を安全に流下		
		整備目標 【掘込河道部】	量的: 1,000m ³ /sを安全に流下させる	
評価軸		河床掘削	河道拡幅	堤防整備
		案 : 河床掘削	案 : 右岸拡幅	案 : 左右岸築堤
安全度 【量的】	目標達成可否	量的: 目標達成	量的: 目標達成	有堤化により被害ポテンシャルが増大
	目標超過時状態	洪水氾濫の恐れあり	洪水氾濫の恐れあり	堤防決壊氾濫の恐れあり
	段階的安全度確保	利水者調整が必要なため早期達成が困難	早期達成	× 早期達成
	整備効果範囲	当該事業箇所	当該事業箇所	当該事業箇所
コスト	建設費用	約14億円	約9億円	約11億円
	維持管理費	× 既設堰の可動堰改築により維持管理費が必要	岩河床で河床安定 既設堰はメンテナンスフリー	× 岩河床で河床安定 既設堰はメンテナンスフリー 堤防維持管理が必要
	その他費用	-	-	-
実現性	地権者協力見通し	-	家屋移転: 小規模	家屋移転: 小規模だが「案」より多い
	関係者調整見通し	× 管理者・利水者との調整必要 (維持管理費の利水者負担あり)	既設堰管理者との調整が必要 (取水路の付け替えのみ)	国道、県道嵩上げの調整必要
	法制度実現性見通し	慣行水利の許可が必要	慣行水利のまま	慣行水利のまま
	技術的実現性見通し	技術的に可能	技術的に可能	技術的に可能
持続性	将来持続可能性	堰管理者による的確な洪水時の操作が必要	持続可能	持続可能
地域社会への影響	事業地・周辺影響	-	家屋移転小規模	家屋移転小規模
	地域振興効果	-	-	-
	地域間利害配慮	当該地域が直接の受益を享受	当該地域が直接の受益を享受	当該地域が直接の受益を享受
環境への影響	水環境影響	-	-	-
	生物自然環境影響	× 河床掘削による環境影響が大きい	河床は現況のまま存置とするため環境影響は小さい	河床は現況のまま存置とするため環境影響は小さい
	土砂流動影響	-	-	-
	景観親水利用影響	樹木伐開は最小限とし、河畔林の保全を図る	樹木伐開は最小限とし、河畔林の保全を図る	樹木伐開は最小限とし、河畔林の保全を図る
	その他	-	-	-
総合的な評価		×	選定	×

その他の流域対策

流域対策メニュー
雨水貯留施設 雨水浸透施設 水田等の保全
・対象地区が中山間部の狭い低平地で対象施設が少なく効果が見込めない。 ・対象地区の水田面積は直接流出域の面積に比べわずかであり、効果は見込めない。
当該箇所の事業目的に対する効果は小さいものの、対策実施地域における減災への取り組みを止めるものではなく、別途、推進していくべきものである。 (流域対策メニューの全般)







対応方針(案)【掘込河道部】

案 による対策が妥当と判断

【計画概要】・河岸掘削45,000m³、移転補償あり、樹木伐採 1式

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

代替案比較の検討【掘込河道部】

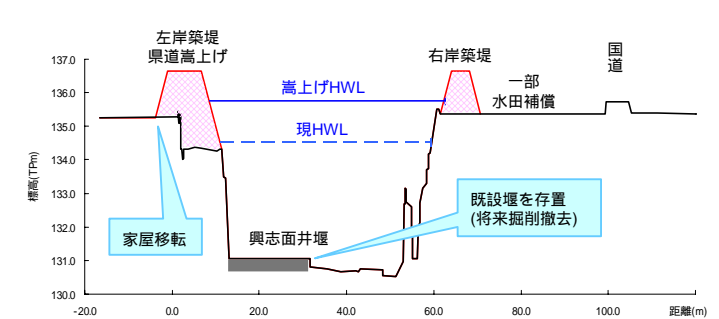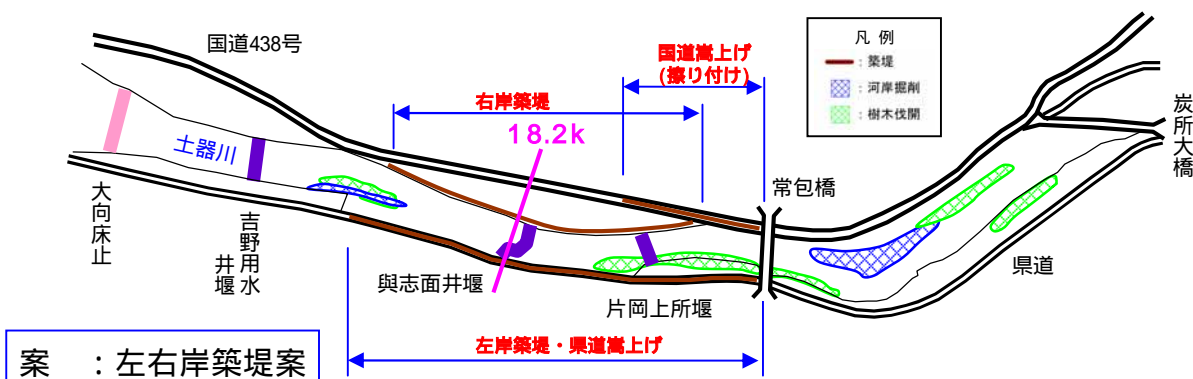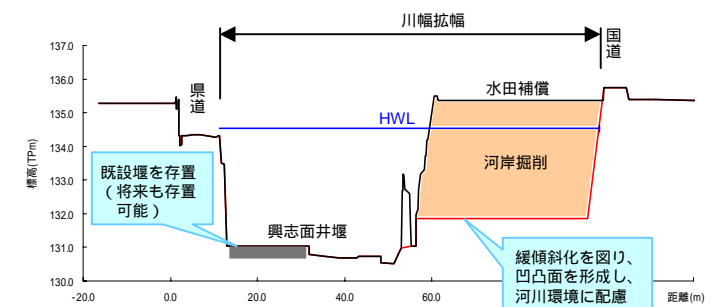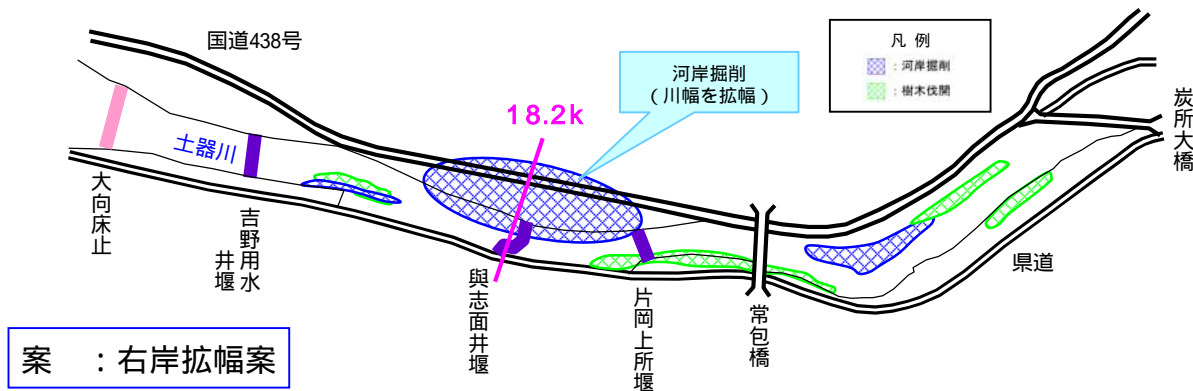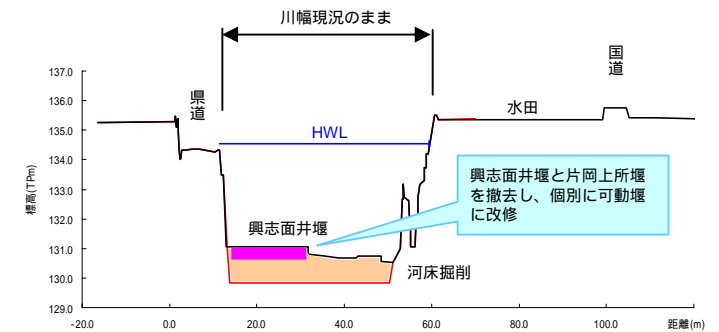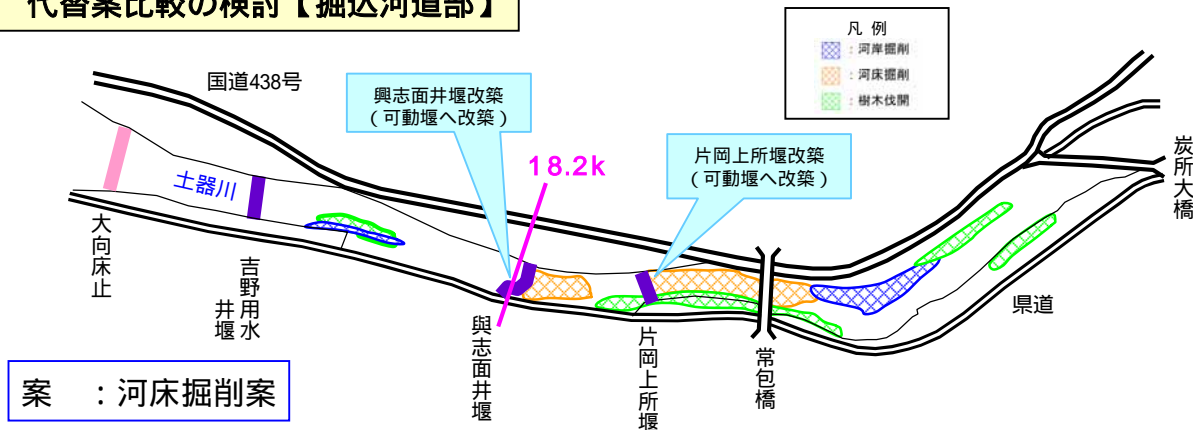


土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

課題の整理【上流部 - 2】

流下能力不足により、相対的に治水安全度が低い。
右岸堤防は必要な堤防断面が不足している。



大川頭首工上流の右岸堤防状況

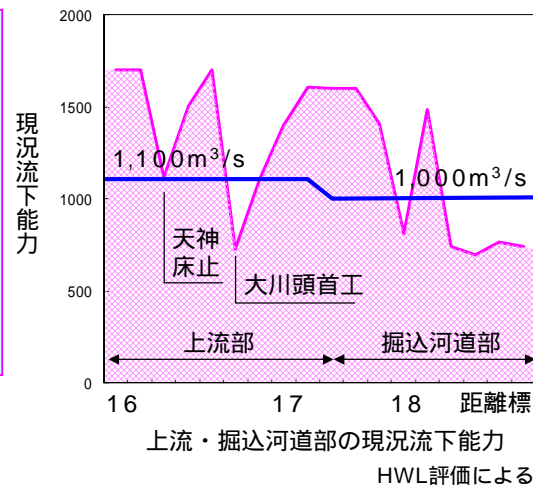

原因分析【上流部 - 2】

大川頭首工は固定堰で、洪水流下に必要な河積を著しく阻害している。
(大川頭首工の管理者：香川県)



整備目標【上流部-2】： 1,100m³/sを安全に流下させる

対応方針(案)【上流部-2】

管理者である香川県と改築の調整を行う

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案



課題の整理【上流部 - 1】



野津床止の下流部の河床が洪水のたびに洗掘され、河床低下が拡大進行している。
河床低下区間の水衝部での洗掘（河床低下）の進行により、堤防が危険な状況にある。



満濃大橋の橋脚洗掘状況
平成16年10月洪水

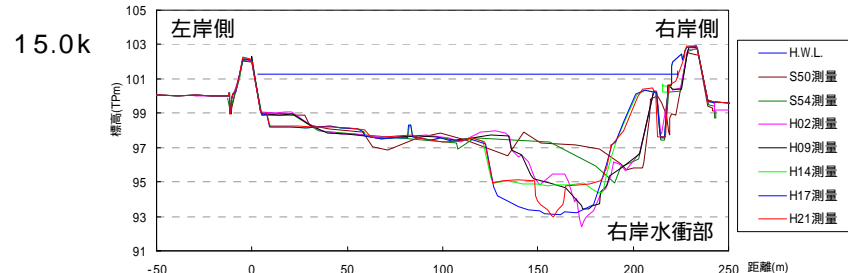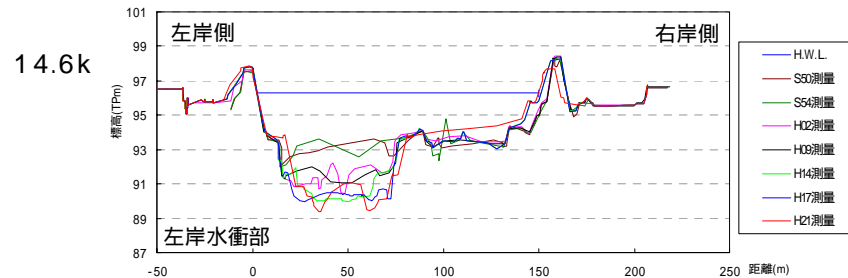


河床低下区間の水衝部（14.6k、15.0k付近）の経年変化横断重ね図



原因分析【上流部 - 1】

平成2年9月洪水において、野津床止の護床工が被災を受け、床止直下流部の河床が著しく低下（風化した岩が河床に露出）した。
これ以降、洪水のたびに、風化岩が露出した河床の洗掘が繰り返されており、河床低下の範囲が下流部へ拡大・進行している。

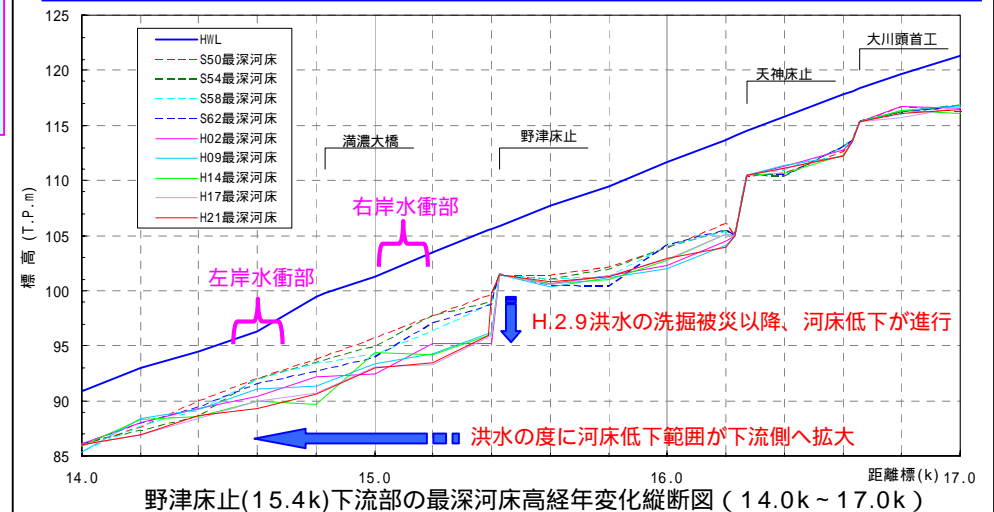

野津床止(15.4k)下流部の最深河床高経年変化縦断面図（14.0k～17.0k）

整備目標【上流部-1】： 河床安定化対策を図る
(戦後最大流量規模に対応)

対応方針(案)【上流部-1】

落差工等による河床安定化で対応する

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案


環境対策方針の検討【河川環境】

河川環境（自然）：【政策目標】現状の河川環境の保全


< 下流部汽水域 >

現状維持：良好な河川環境の場（干潟、ヨシ原）の保全、改修による影響は最小限とし、早期回復に配慮

対応案	縦横断連続性確保掘削
対応概要	干潟、ヨシ原の改修後の早期回復に配慮した掘削形状を工夫する。
対応内容	感潮区間の潮位変化、河床形状形成特性を踏まえ、縦横断連続性を勘案して掘削面の緩傾斜化を図る。 ヨシ原は、生育条件に適した箇所へ移植し、早期回復を図る。 干潟の掘削面積の最小化を図る。

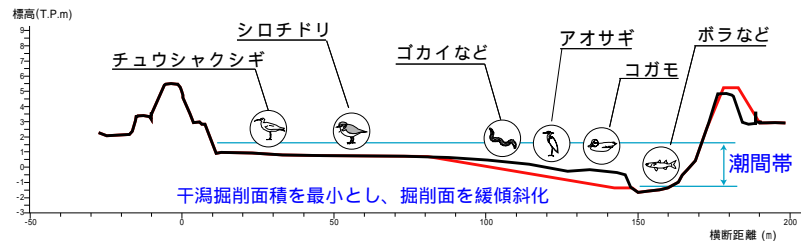

干潟部の掘削横断イメージ図（1.0k付近）

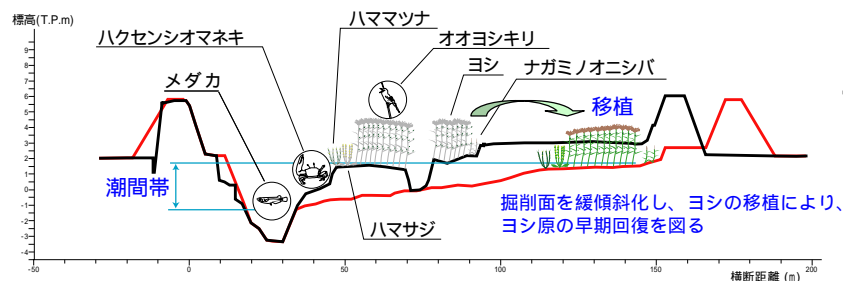


ヨシ原部の掘削横断イメージ図（1.6k付近）

< 上流・掘込河道部 >

現状維持：良好な河川環境を形成する常時水域の保全、水域と陸域をつなぐ河畔林の保全、改修による影響は最小限とし、早期回復に配慮

対応案	縦横断連続性確保掘削
対応概要	河床水域を維持し、生物生息場として配慮した掘削形状を工夫する。
対応内容	良好な環境の河床水域は現状を維持し、河岸掘削の掘削面の凹凸化に配慮する。 河畔林は治水に影響ない範囲で、必要最小限の樹木伐開とする。

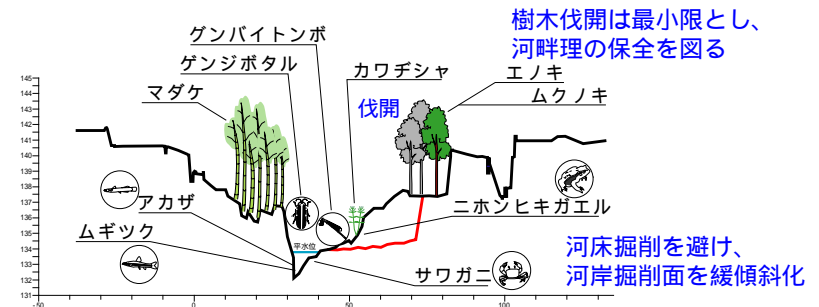

掘込河道部の掘削横断イメージ図（18.6k付近）

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

環境対策方針の検討【河川環境】

河川環境（自然）：【政策目標】現状の河川環境の保全

< 中流部 >

課題：平常時から水量が少なく水温や水質の変動が大きいため、イトモロコやモノアラガイなどの水生生物の生息・繁殖について厳しい河川環境となっている。

環境対策案		新たな水供給施設の整備【ハード対策】		現状維持（現状実態把握）【ソフト対策】	
対策概要		新たな水供給施設を建設し、平常時の河川水量を増加させる。		複雑な水利慣行、流域一体の水路ネットワークを調査し、今後、関係機関と調整を図る。	
対策内容		ダム、貯水池等の新たな施設を建設し、洪水を一時的に貯留し、平常時の河川水として放流する。		独特の取水形態により定常的な取水となっていない現状を、関係機関と連携して水利用の実態を把握し、改善の方策を検討する。 河川と流域をつなぐ水路ネットワークの状況を調査し、水生生物の生態を把握し、改善の方策を検討する。	
評価項目	コスト	×	費用が大きい		費用は小さい
	実現性	×	伏流する河川特性を踏まえ、非常に大規模な施設が必要。		関係機関等との連携・協力で実現可能
	持続性	×	施設貯水量に限界があるため、持続性は低い。		継続調査により、データの蓄積が図れる。
	地域社会への影響	×	補償を伴う施設用地の確保が必要である。		地域への直接的な影響はない。
評価		×	・伏流する河川特性や独特の取水形態であり、流水の表面流化は難しい。 ・上記の流量を確保できる施設整備はコストが大規模であり、実現が不可能である。	選定	関係機関と連携し、現状を調査把握することで、適切な対応方策を検討する。

対応方針(案)【河川環境】

下流部汽水域：縦横断連続性確保に配慮した掘削、改修後の環境回復状況のモニタリングを継続して今後活用
 中流部：水利用実態と水路ネットワークの調査・把握、改善方策の検討
 上流・掘込河道部：現況河床維持および縦横断連続性確保に配慮した掘削

土器川水系河川整備計画における治水対策案・環境対策案

環境対策方針の検討【水環境】

水環境：【政策目標】水質の改善

<下流部>

課題：都市部における水質が環境基準を満足していない

環境対策案		新規の水質浄化施設の整備【ハード対策】		水質浄化に向けた啓発活動・関係機関の連携の促進【ソフト対策】	
対策概要		他の支川の水質浄化を実施する。		水質改善の地域の意識向上に向けた情報発信を行う。 関係機関と連携し、流域内の水質改善対策を促進する。	
対策内容		他の支川の水質調査の実施とともに、河川内に水質浄化施設を整備する。		各家庭での洗剤使用量を抑えるなどの、生活排水改善の取り組みを啓発する。 支川の水質調査結果を随時公表とともに、出前講座等を活用し、水質改善への地域の意識向上を図る。	
評価項目	コスト	×	費用が大きい		費用は小さい
	実現性		高水敷利用は可能であるが、支川の水質調査等が必要		関係機関等との連携・協力で実現可能
	持続性		浄化施設の構造により、メンテナンスが必要		継続した取り組みにより、効果が持続できる
	地域社会への影響	-	なし		日常生活に影響があるが、意識向上面で有効である
総合的な評価		×	現在の丸亀市の汚水処理人口普及率は約66%程度と未だ十分ではない。しかし、旧市内の処理施設は、改築更新計画（H19～25年）に基づき施設の更新・増設・機能増強等を実施中である。このため、新たな施設の整備には、関連事業の進捗を踏まえ、その必要性の検討が必要である。	選定	関係機関と連携して、水質改善に対する啓発活動を行い、地域の意識向上を図る。

上記の他に、関係機関と連携し、下水道・浄化槽の整備など、流域内での水質改善対策を促進する。

対応方針(案)【水環境】

下流部：水質改善に向けた地域の意識向上・啓発の推進

環境対策方針の検討【河川利用】

河川利用（親水）：【政策目標】更なる河川利用の促進（土器川への関心向上）

<全域：国管理区間>

現状維持：更なる河川利用の促進、治水・利水・環境・防災等への関心向上

活動対応	利用施設の活用 【ソフト対策】
対応概要	各利用施設のネットワークを確保し、関係自治体と連携を図り、更なる利用促進を図る。
対応内容	各施設に利用状況等のモニタリングを実施する。 必要に応じて、利用機能向上の整備を実施する。

対応方針(案)【河川利用】

全域：更なる河川利用の促進のため、モニタリング及び自治体との連携を図り、必要に応じて、利用機能向上の整備を行う